


## Accoglienza interna

## Analisi delle criticità dello Stato di Fatto TAV 2.A

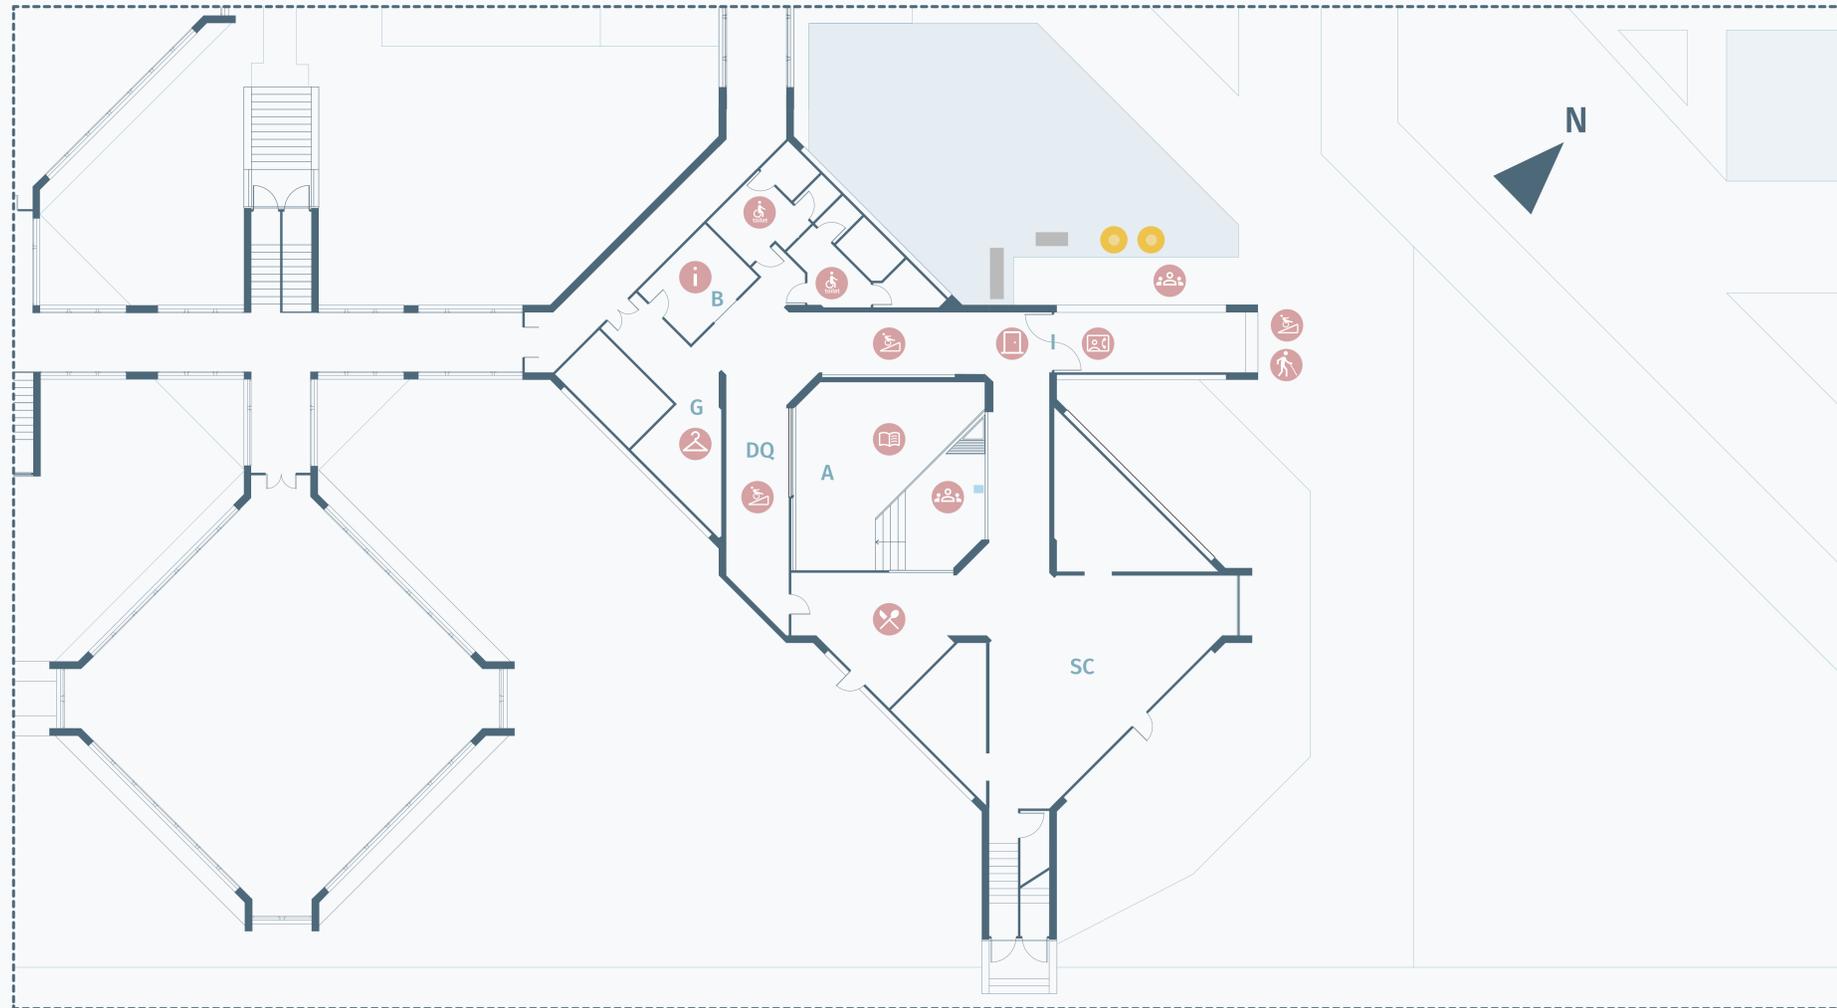

1-Pianta piano terra scala 1:100

### Elementi dello spazio e carenze riscontrate

**I** **Ingresso:** Alla struttura si accede attraverso un percorso coperto che funge da protezione in caso di sosta all'esterno. L'accesso principale alla struttura non è adeguatamente segnalato. Seppur presenti, le sedute in prossimità dell'ingresso, risultano inadeguate per numero e per funzionalità; inoltre non è prevista nessuna area adibita all'attesa in fila.

**A** **Accoglienza:** La struttura è caratterizzata dalla presenza di una rampa che, partendo dall'ingresso, porta all'area museale posta al primo piano. Tale rampa avvolge uno spazio centrale che diventa il fulcro della composizione architettonica. L'area risulta al momento inutilizzata e non adeguatamente attrezzata per lo svolgimento di attività legate all'esposizione museale.

**G** **Guardaroba:** non adeguatamente segnalato e identificabile. Gli armadietti non sono accessibili, essendo inutilizzabili autonomamente da persone su dispositivo a ruote. Inoltre, non sono presenti etichette accessibili identificative dei singoli armadi.

**SC** **Sala conferenze:** Posta in prossimità dell'ingresso, la sala conferenze con annesso spazio esterno non risulta più utilizzata come tale. Sono presenti all'interno diversi elementi quali vetrine, sedute etc. che non permettono quindi la fruizione dello spazio. Poiché un'area dedicata alle conferenze è stata collocata al piano terra del Modulo Ippodameo, sarebbe opportuno trovare nuove funzioni da svolgere all'interno della sala.

**B** **Biglietteria/bancone informativo:** La biglietteria utilizza uno schermo di sicurezza vetrato di separazione, a ciò però non fa seguito l'utilizzo di un sistema di amplificazione, necessario per le persone con disabilità uditive. Il bancone non presenta la doppia altezza. Inoltre l'illuminazione a livello del bancone non è adeguata e uniforme, impedendo una facile lettura del testo e delle labbra.

**DQ** **Superamento dei dislivelli di quota:** Non è presente alcun ascensore in prossimità dell'area di ingresso. Il dislivello viene superato attraverso una rampa che presenta una pendenza superiore al 5%. Pur essendo accessibile, avendo una pendenza inferiore all'8%, tuttavia non può essere fruita in autonomia.

### Abaco delle Criticità

 <b>C3ACC</b>	L'accesso alla struttura/complesso non è riconoscibile: manca adeguato contrasto cromatico e segni esteriori di identificabilità.		 <b>C1BIG</b>	Lo sportello informativo risulta essere scarsamente accessibile e non adeguatamente segnalato/identificato.	
 <b>C5ACC</b>	La struttura non risulta essere provvista di percorso tattilo-plantare necessario per l'accesso alle persone con disabilità visiva.		 <b>C1GDR</b>	Il guardaroba non è adeguatamente segnalato, gli spazi interni non risultano accessibili.	
 <b>C2ACC</b>	La pendenza della rampa non permette la mobilità autonoma alle persone con disabilità motoria.		 <b>C5SIG</b>	I servizi igienici non sono accessibili alle persone con disabilità. L'inadeguatezza del servizio è inoltre aggravata dall'assenza di una mappa tattile e del fasciatoio per bambini.	
 <b>C1AII</b>	Non è presente una bacheca informativa accessibile all'esterno della struttura.		 <b>C1RCB</b>	Non è presente uno spazio caffetteria/punto ristoro.	
 <b>C2AII</b>	Le aree di sosta, sia all'esterno che all'interno della struttura risultano sottodimensionate e funzionalmente inadeguate.		 <b>C2RCB</b>	All'interno della struttura non è presente un bookshop.	



Sul piano dell'orientamento e della mobilità non risultano accorgimenti specifici idonei a realizzare l'accessibilità a favore di persone con disabilità motorie, visive, uditive e cognitive.



Individuazione area in esame scala 1:1000